

LR8512

HIOKI

LR8513

测量指南  
使用说明书

LR8514

LR8515

无线脉冲数据采集仪

无线电流钳数据采集仪

无线温湿度数据采集仪

无线电压/热电偶数据采集仪

WIRELESS PULSE LOGGER

WIRELESS CLAMP LOGGER

WIRELESS HUMIDITY LOGGER

WIRELESS VOLTAGE/TEMP LOGGER

保留备用

CN

July 2017 Revised edition 3  
LR8512C981-03 (A981-04) 17-07H



\* 6 0 0 4 4 6 1 3 \*

# 目 录

面向使用 LR8410 无线数据采集仪的客户 .....	1
关于本仪器的版本 .....	1
前言 .....	2
关于商标 .....	2
装箱内容确认 .....	3
关于安全 .....	6
使用注意事项 .....	9
<b>1 概要</b>	<b>19</b>
1.1 概要和特点 .....	19
1.2 各部分的名称与功能 .....	20
<b>2 测量前的准备</b>	<b>21</b>
<b>3 作为 LR8410 的单元的使用方法</b>	<b>25</b>
3.1 利用 LR8410 进行实时测量 .....	25
3.2 利用 Windows® PC 进行实时测量 .....	26
<b>4 使用 Windows® PC 回收数据</b>	<b>27</b>
<b>5 使用 Android™ 终端回收数据</b>	<b>29</b>
<b>6 维护和服务</b>	<b>31</b>
6.1 有问题时 .....	31
6.2 错误显示 .....	32

## 面向使用LR8410无线数据采集仪的客户

本仪器可使用LR8410的V1.30以后的软件版本。

在系统画面中，显示有LR8410的软件版本。



可从本公司主页下载最新版本。

有关版本升级方法的详细说明，请浏览本公司主页或向销售店(代理店)以及最近的HIOKI营业所确认。

## 关于本仪器的版本

无线数据采集仪数据采集器可使用本仪器V1.20以后的软件版本。

如果是以前的版本，则需要进行版本升级。可利用无线数据采集仪数据采集器(Windows® PC版)进行版本升级。



如果要在V1.20以前版本的本仪器与无线数据采集仪数据采集器之间进行通讯，则会发生通讯错误(协议错误)。

## 前言

感谢您选择 HIOKI 的 LR8512 无线脉冲数据采集仪、LR8513 无线电流钳数据采集仪、LR8514 无线温湿度数据采集仪、LR8515 无线电压/热电偶数据采集仪。为了您能充分而持久地使用本产品，请妥善保管使用说明书，以便随时使用。

本仪器包括以下使用说明书。请根据用途进行参照。

### 测量指南(本书)

请阅读前言。

本书将为初次使用本仪器的人员介绍基本的操作方法。

### 使用说明书

记载了有关本仪器的功能与操作等详细内容与规格等。

如需要使用说明书(PDF)的打印版，请与距您最近的营业所联系。属收费服务，敬请谅解。

## 关于商标

- Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel 是美国 Microsoft Corporation 在美国、日本与其它国家的注册商标或商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。  
日置电机株式会社根据许可证进行使用。
- Adobe 与 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated (Adobe 系统公司) 的商标。
- Android、Google Play 是 Google, Inc. 的商标。


## 装箱内容确认

本仪器送到您手上时，请检查在运输途中是否发生异常或损坏后再使用。尤其请注意附件、面板表面的按键及端子类等物件。万一有损坏或不能按照参数规定工作时，请与销售店(代理店)或最近的 HIOKI 营业所联系。


请确认装箱内容是否正确。

### 本仪器


- LR8512 × 1**

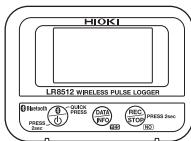


- LR8513 × 1**

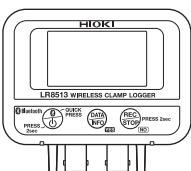

- LR8514 × 1**

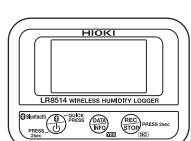

- LR8515 × 1**

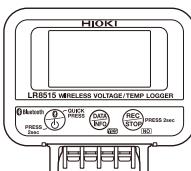

### 通用附件

- CD-R × 1【使用说明书 (PDF)、应用软件**

(数据采集仪应用程序、数据采集仪数据采集器)】



- 可从本公司主页下载应用软件的最新版本。
- 如需要使用说明书 (PDF) 的打印版, 请与距您最近的营业所联系。属收费服务, 敬请谅解。

- 测量指南**



- 电波操作使用注意事项**



- 5号碱性电池 (LR6) × 2**



### LR8512 附件

- L1010 连接线 (长度约 1.5 m) × 2**



## 选件

LR8512、LR8513、LR8514、LR8515 包括下述选件。

需要购买时，请与销售店(代理店)或最近的 HIOKI 营业所联系。

### 通用选件

Z2003 AC 适配器(附带电源线)



Z5004 带磁铁吊带  
 Z5020 带磁铁吊带



### LR8512 选件

L1010 连接线(长度约 1.5 m)

### LR8513 选件


- 9669 钳式电流传感器
- 9695-02 钳式电流传感器
- CT6500 钳式电流传感器
- 9657-10 泄漏电流钳
- 9675 泄漏电流钳
- CT9691-90 钳式 AC/DC 传感器
- CT9692-90 钳式 AC/DC 传感器
- CT9693-90 钳式 AC/DC 传感器
- 9219 连接线(用于连接 9695-02)
- CT7631 AC/DC 电流传感器
- CT7636 AC/DC 电流传感器
- CT7642 AC/DC 电流传感器
- CT7731 AC/DC 自动调零电流传感器
- CT7736 AC/DC 自动调零电流传感器
- CT7742 AC/DC 自动调零电流传感器
- CT9667-01 AC 柔性电流钳
- CT9667-02 AC 柔性电流钳
- CT9667-03 AC 柔性电流钳
- CT7044 AC 柔性电流钳
- CT7045 AC 柔性电流钳
- CT7046 AC 柔性电流钳
- CM7290 显示单元  
(CT7631/CT7636/CT7642/CT7731/CT7736/CT7742/CT7044/CT7045/CT7046 用)
- CM7291 显示单元  
(CT7631/CT7636/CT7642/CT7731/CT7736/CT7742/CT7044/CT7045/CT7046 用)
- L9095 输出线(CM7290/CM7291 连接用)

### LR8514 选件

- Z2010 温湿度传感器(包括传感器部分, 全长约 50 mm)
- Z2011 温湿度传感器(电缆长度约 1.5 m)

### 支持设备

- LR8410 无线数据采集仪  
(支持V1.30以后软件版本)

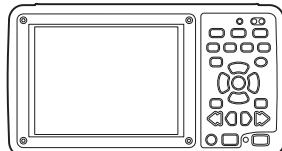

## 关于安全

本仪器是按照IEC61010安全规格进行设计和测试，并在安全的状态下出厂的。另外，如果不遵守本使用说明书记载的事项，则可能会损坏本仪器所配备的用于确保安全的功能。

在使用本仪器前请认真阅读下述与安全有关的事项。

### ⚠ 危险



如果使用方法有误，有可能导致人身事故和仪器的故障。请熟读使用说明书，在充分理解内容后进行操作。

### ⚠ 警告



没有电气测量知识与经验的人员请在资深电气测量人员的监督下进行使用。

## 关于标记

本书将风险的严重性与危险性等级进行了如下分类与标记。

⚠ 危险	记述了极有可能会导致作业人员死亡或重伤的危险性情况。
⚠ 警告	记述了极可能会导致作业人员死亡或重伤的情况。
⚠ 注意	记述了可能会导致作业人员轻伤或预计引起仪器等损害或故障的情况。
重要事项	存在必须事先了解的操作与维护作业方面的信息或内容时进行记述。
	表示存在强磁场危险。 会影响心脏起搏器等电子医疗设备的正常动作。
	表示禁止的行为。
	表示必须执行的“强制”事项。
*	表示说明记载于底部位置。
Windows®	未特别注明时，Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 10均记为“Windows®”。
[ ]	菜单名、命令名、对话框名、对话框内的按钮等画面上的名称以及按键以[ ]进行标记。

## 仪器上的符号



表示注意或危险。仪器上显示该符号时，请参照使用说明书的相应位置。



表示接地端子。



表示直流电 (DC)。

## 与标准有关的符号



欧盟各国有关电子电气设备废弃的法规(WEEE 指令)的标记。



表示符合 EU 指令所示的限制。



表示采用 Bluetooth® 无线技术。

**FCC ID** 表示由 FCC (美国联邦通信委员会) 认证的无线组件的认证编号。

**IC** 表示由 IC (加拿大工业部) 认证的无线组件的认证编号。

## 关于画面显示

本仪器的画面按如下所示显示字母数字。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

## 关于精度

本公司将测量值的极限误差，作为如下所示的 **f.s.** (满量程)、**rdg.** (读取)、**dgt.** (数位分辨率) 的值来加以定义。

<b>f.s.</b>	(最大显示值、刻度长度、量程) 表示最大显示值、刻度长度。一般来说是表示当前所使用的量程。
<b>dgt.</b>	(分辨率) 表示数字式测量仪器的最小显示单位，即最小位的“1”。
<b>rdg.</b>	(读取值、显示值) 表示当前正在测量的值、测量仪器当前显示的值。

## 关于测量分类

为了安全地使用测量仪器，IEC61010把测量分类按照使用场所分成 **CAT II** ~ **CAT IV** 四个安全等级的标准。

### ⚠ 危险




- 如果使用分类数值等级小的测量仪器在大数值级别的场所进行测量时，可能会导致重大事故，因此请绝对避免这种情况。
- 如果利用没有分类的测量仪器对 **CAT II** ~ **CAT IV** 的测量分类进行测量，可能会导致重大事故，因此请绝对避免这种情况。

**CAT II**：带连接插座的电源线的仪器(可移动工具、家用电器等)的初级侧电路，直接测量插座插口时。

**CAT III**：测量直接从配电盘得电的仪器(固定设备)的初级侧电路，以及从配电盘到插座的电路时。

**CAT IV**：测量建筑物的进户电路、从进入口到电表及初级侧过电流保护装置(分电盘)的电路时。

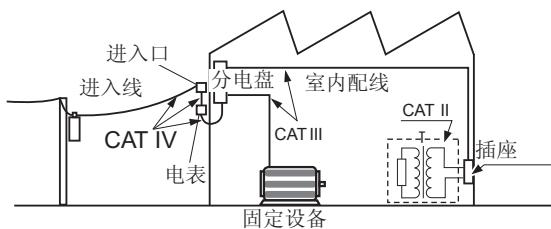

## 使用注意事项

为了您能安全地使用本仪器，并充分运用其功能，请遵守以下注意事项。

### 关于 Bluetooth®

本仪器与LR8410使用带宽为2.4 GHz的电波。

使用本产品时，虽然不需要获得无线电台执照，但是请注意以下事项。

#### ⚠ 警告



- 请勿在要求高安全性或可靠性的系统中使用。
- 请勿靠近心脏起搏器等医疗设备使用。
- 请勿进行改造、拆卸。

#### ⚠ 注意



- 在无线LAN设备等使用同一频带的设备附近使用时，可能会导致通讯不稳定或对其他设备产生影响。
- 本仪器与LR8410之间的通讯距离估计为30 m。存在障碍物(墙壁、金属遮挡物等)时，可能会导致通讯不稳定或通讯距离缩短。
- 本仪器与LR8410之间的通讯属于SSP加密通讯，但并不能保证信息的私密性。本公司对因无线通讯导致的测量值泄密等不承担任何责任，敬请谅解。
- 本仪器与LR8410会产生电波。而电波利用需要各国家的许可，因此在附带的“电波操作使用注意事项”中未记载的国家和地区使用时，可能会因违反法律而受到处罚，敬请注意。

与直接放置在地面上相比，放在离开地面有一些距离的平台等上面可使通讯更稳定。

## 使用前的确认

请先确认没有因保存和运输造成的故障，并在检查和确认操作之后再使用。确认为有故障时，请与销售店(代理店)或最近的 HIOKI 营业所联系。

## 关于放置

### ⚠ 警告

请不要把本仪器放置在以下场所，否则会造成本仪器的故障或事故。

- 日光直射的场所或高温场所
- 产生腐蚀性气体、爆炸性气体的场所
- 受水、油、化学剂与溶剂等影响的场所
- 潮湿、结露的场所
- 产生強电磁波的场所或带电物件附近
- 灰尘多的场所
- 感应加热装置附近(高频感应加热装置、IH 电磁炉等)
- 机械震动频繁的场所



有关使用温湿度范围，请参照规格。

### ⚠ 注意



- 本仪器不是防滴结构。如果连接器部分附着水滴，则可能会导致故障，敬请注意。
- 请注意不要产生结露。尤其在温度急剧变化的环境中，易于产生结露。
- 请不要淋湿本仪器，或者用湿手进行测量。否则可能会导致本仪器损坏。
- 请勿放置在不稳定的台座上或倾斜的地方。否则可能会因掉落或翻倒而导致人员受伤或主机故障。

放置 LR8515 无线电压/热电偶数据采集仪时，请注意下述事项。

- 请勿使端子板附近的环境温度发生变化。尤其是不要让换气扇或空调等的吹风直接吹向端子板。热电偶输入时，会产生测量误差。
- 移动到温度变化较大的场所时，请放置 60 分钟以上，然后再开始测量。

## 关于本仪器的使用

### ⚠ 注意

- 为了防止本仪器损坏，在搬运及使用时请避免震动、碰撞。尤其要注意因掉落而造成的碰撞。
- 为了防止因电池泄漏液体产生腐蚀与本仪器损坏，长时间不用时，请取出电池后进行保管。

本仪器属于 EN61326 Class A 产品。

如果在住宅区等家庭环境中使用，则可能会干扰收音机与电视播放信号的接收。在这种情况下，请作业人员采取适当的防护措施。

## 关于电线和电缆类的使用

### ⚠ 警告

- 使用本仪器时，请务必使用指定的电源线。如果使用指定以外的电源线，可能会引起火灾。

### ⚠ 注意

- 为了防止电缆损坏，请勿踩踏或夹住电缆。另外，请勿弯折或拉拽电缆的连接部。
- 为防止断线，拔出输出连接器时，请握住插入部分（电缆以外）拔出。
- 为防止断线，将电源线从插座或本仪器拔出的时候，请握住插头部分（电源线以外）拔出。
- 在0°C以下的环境下，电缆会变硬。如果在这种状态下弯曲或拉拽电缆，则可能会导致电缆外皮损坏或断线，敬请注意。

- 使用本仪器时，请务必使用本公司指定的连接线。如果使用指定以外的电缆，则可能会因接触不良等而导致无法进行正确的测量。
- 连接3m以上的测试电缆时，可能会受到外来噪音等EMC环境的影响。
- 进行测试电缆配线时，请远离电源线和地线。
- 如果将测试电缆并联到其它仪器上，测量值则可能会出现偏差。并联时，请务必在确认操作之后再使用。

## 接通电源之前

### ⚠ 注意



- 使用 UPS (不间断电源) 或 DC-AC 变频器驱动本仪器时, 请勿使用输出方波与近似正弦波的 UPS 及 DC-AC 变频器。否则可能会导致本仪器损坏。



- 请勿弄错电源电压的连接。否则可能会导致内部电路被击穿。

本仪器与测量装置发生 40 ms 以下的瞬时停电时, 不会引起误动作。但在发生 40ms 以上的瞬时停电时, 由于电源可能会被暂时切断, 因此放置时请事先考虑放置场所的电源状况。

## 关于吊带(选件)的磁铁

### ⚠ 危险



装有心脏起搏器等电子医疗设备的人士请勿使用 Z5004 带磁铁吊带。另外也不要靠近 Z5004, 否则会非常危险。可能会损害医疗设备的正常动作, 甚至造成生命危险。

### ⚠ 警告



如果吞入磁铁, 则可能会导致生命危险。请将磁铁放在儿童够不到的场所。误吞时, 请立即去医院就诊并听从医生指示。

### ⚠ 注意



- 请勿在会淋雨、受灰尘影响的场所或容易结露的场所使用 Z5004。如果在这类场所使用, 磁铁可能会腐蚀或老化。另外, 可能会因贴紧性降低而导致本仪器掉落。
- 请勿将 Z5004 靠近软盘、磁卡、充值卡与车票等磁性记录介质。否则可能会导致数据受损, 造成无法使用。另外, 也不要靠近 PC、电视画面与电子手表等精密电子仪器, 否则可能会导致故障。
- 请勿因物件掉落等而使磁铁承受碰撞。否则可能会因受到撞击而产生欠缺和开裂。

## 关于 AC 适配器

### ⚠ 警告

- AC 适配器请务必使用选件 Z2003 AC 适配器。AC 适配器额定电源电压为 **AC100 V ~ 240 V**，额定电源频率为 **50/60 Hz**。为了避免发生仪器损坏和电气事故，请绝对不要在此以外的电压条件下使用。
- 在接通电源前，请确认 AC 适配器上所记载的电源电压与您使用的电源电压是否一致。如果使用指定范围外的电源电压，会造成 AC 适配器损坏或电气事故。

### ⚠ 注意

- 请将输出插头连接到本仪器之后，将插头插进插座。如果将通电的输出插头连接到本仪器上，则可能会导致本仪器损坏。
- 连接外部电源时，也请在将输出插头连接到本仪器之后，再供给外部电源。

## 关于电池的使用

### ⚠ 警告

- 请勿将电池短路，分解或投入火中。请勿对碱电池进行充电。否则可能会导致破裂，非常危险。另外，请按各地区规定处理电池。
- 为了避免触电事故，请在拆下测试电缆类之后更换电池。
- 更换之后，请务必盖上盖子，并用螺钉固定之后再使用。
- 为防止本仪器的损坏和触电事故，请使用出厂时安装的电池盖螺钉（带弹簧专用螺钉）。螺钉/弹簧丢失或损坏时，请垂询销售店（代理店）或距您最近的营业所。

## ⚠ 注意

由于可能会导致性能降低或电池液体泄漏，因此请遵守下述事项。

- 请勿新旧不分或混用不同类型的电池。
- 请注意 +、- 极性，请勿反向插入。否则可能会导致性能降低或液体泄漏。
- 请勿使用已过使用推荐期限的电池。
- 请勿将电量耗尽的电池放在本仪器中置之不理。
- 为了防止因电池泄漏液体产生腐蚀与本仪器损坏，长时间不用时，请取出电池后进行保管。
- 请在停止测量之后更换电池。如果在测量期间更换，则可能会导致数据受损。

### 重要事项

从电池的特性方面看，显示的电池余量会因使用时的设置条件、使用温度、消耗程度而与实际电池余量不同。尤其是在低温环境下使用电池，或使用因消耗而导致老化的电池的时候，可能会因不显示电池余量而导致电源切断。

### 关于使用电池

本仪器的电池余量显示、电池使用寿命以使用新的碱电池为前提。

### 关于镍氢充电电池的使用

使用镍氢电池时，电池余量显示无法正常动作。

另外，电池使用寿命也会因容量、充电状态、重复使用产生的老化等而存在较大的差异。使用时，请考虑这些因素。

### 关于锰电池的使用

使用锰电池可能会导致无法进行测量与通讯。请勿使用。

## 关于接线

### ⚠ 危险



在可能会发生超出耐电压的电涌的环境下，请不要一直连接。否则，可能会导致本仪器损坏，造成人身伤害事故。

### ⚠ 警告

- 请勿进行超出最大额定值的输入。否则可能会因发热而导致本仪器损坏、短路或触电事故。
- 请勿在**LR8513** 无线电流钳数据采集仪上连接非指定的钳形传感器。如果连接，则可能会导致触电事故或本仪器损坏。
- 请勿在**LR8514** 无线温湿度数据采集仪上连接非指定的温湿度传感器。如果连接，则可能会导致触电事故或本仪器损坏。
- 请勿在将测试电缆类连接在被测对象的状态下连接到本仪器上。否则会导致触电事故。
- 下表所示为各数据采集仪模拟输入端子的最大输入电压、最大同相电压和通道间最大额定电压。为了避免发生触电事故和本仪器损坏，请勿输入在此以上的电压。



机型	最大输入电压	最大同相电压	通道间 最大额定电压
<b>LR8512</b>	DC 0 V ~ 50 V	AC 30 V rms 或 DC 60 V (各模拟输入通道 - 外壳之间)	非绝缘 (GND 共用)
<b>LR8515</b>	DC ±50 V	AC 30 V rms 或 DC 60 V (各模拟输入通道 - 外壳之间)	DC 60 V

- 本仪器的电源 **GND** 与输入端子(-)共用，不进行绝缘。使用外部电源时，为了防止本仪器损坏或发生短路、触电事故，请使用经过绝缘的外部电源，或在外部电源的 **GND** 与被测对象之间进行适当配线，以免产生电位差。
- LR8515** 无线电压/热电偶数据采集仪利用半导体继电器进行通道之间的绝缘。如果在通道之间施加超出规格的电压，则可能会导致半导体继电器发生短路故障。因此，请绝对不要施加超出规格的电压。尤其请注意雷击等电涌。发现测量值异常时，请送去检查。



## 关于 CD-R 的使用

- 请勿使光盘的刻录面脏污或受损。另外，在标签表面上写字等时，请使用笔尖柔軟的笔记用具。
- 请将光盘放入保护壳中，避开阳光直射或高温潮湿的环境。
- 本公司对因本光盘使用而导致的 Windows® PC 系统故障不承担任何责任。

## 关于钳形传感器的使用

### ⚠ 注意

为了防止 BNC 连接器损坏，请务必在解除锁定之后，握住 BNC 连接器的插入部分(电缆以外)拔出。

## 关于温湿度传感器的使用

### ⚠ 注意

- 温湿度传感器不是防尘和防水结构。请勿在灰尘较多或淋水的环境中使用。否则会导致故障。
- 温湿度传感器不是防滴结构。如果连接器部分附着水滴，则可能会导致故障，敬请注意。

- 即使在通常的使用环境下，传感器的灵敏度或精度也会降低。为了维持精度规格范围内的测量，建议将开封后使用时间超过 1 年的温湿度传感器更换为新品。
- 如果未满足使用(保存)环境条件，则即使在精度保证期的 1 年之内，传感器的精度也会降低，导致无法进行正确的测量。
- 从原理上来说，如果将使用的温湿度传感器放置于产生有机气体(甲酮、丙酮、乙醇以及甲苯等)的环境中，传感器表面则可能会受到污染，而且还会导致湿度测量误差变大。
- 使用与保管时，请注意勿使温湿度传感器长时间裸露于高浓度化学溶剂的环境中。
- 可能会因部分聚氯乙烯材料或包装材料所产生的有机气体而受到污染。
- 不使用时，请将温湿度传感器与干燥剂一起密封在交货时附上的塑料袋里，保存在阴凉场所。
- 请注意不要产生结露。尤其在温度急剧变化的环境中，易于产生结露。
- 本公司对因未满足使用(保存)环境条件而导致的故障不进行任何保证。
- 湿度变化状况(低湿度变为高湿度，或高湿度变为低湿度)会对湿度测量值产生 1% 左右的影响(滞后)。

## 运输注意事项

### ⚠ 注意



- 为避免本仪器损坏, 请从本仪器上拔出附件或选件类。
- 为了防止本仪器、温湿度传感器和钳形传感器损坏, 在搬运及使用时请避免震动、碰撞。尤其要注意因掉落而造成的碰撞。




## 1.1 概要和特点

本仪器为可进行测量、显示和记录的小型无线数据采集仪。

机型	概要
<b>LR8512</b> 无线脉冲数据采集仪	<ul style="list-style-type: none"> <li>对脉冲进行计数并记录累计值</li> <li>也可测量转数或逻辑ON/OFF信号</li> </ul>
<b>LR8513</b> 无线电流钳数据采集仪	<ul style="list-style-type: none"> <li>安装选件(另售)的各种钳形传感器，测量交流/直流电流</li> <li>设置电压与功率因数，简易地测量功率<sup>*1</sup></li> </ul>
<b>LR8514</b> 无线温湿度数据采集仪	高精度地测量温度与湿度
<b>LR8515</b> 无线电压/热电偶数据采集仪	测量±50 mV～±50 V的电压与温度 (热电偶K、T)

包括实时测量与手动数据回收**2**种使用方法

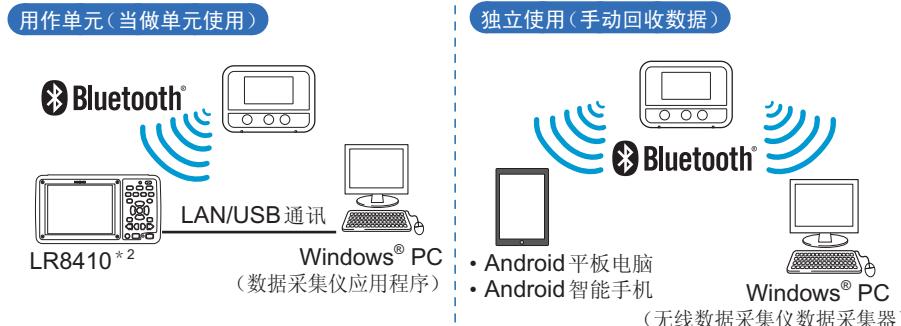

### 0.1秒高速采样

每隔0.5秒更新一次LR8513、LR8514的数据。

每通道的存储容量为**50**万个数据

### 3WAY电源

可从5号碱性电池(LR6)、AC适配器、外部电源(5V～13.5V)3种类型中选择。

### 配备有平均值/最大值记录模式

LR8513无线电流钳数据采集仪配备有平均值/最大值记录模式。以0.5秒间隔进行测量并记录各有效值记录间隔的平均值或最大值。

\* 1：单相2线时，可通过转换比设置，直接在本仪器上读取功率值。


单相3线、三相3线时，可使用LR8410的运算功能在LR8410上显示数值。

\* 2：有关与LR8410的连接方法，请参照各使用说明书。

## 1.2 各部分的名称与功能


### 正面

(说明各机型的通用部分)

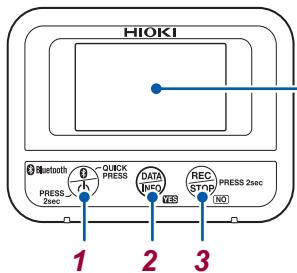

显示区

### 背面

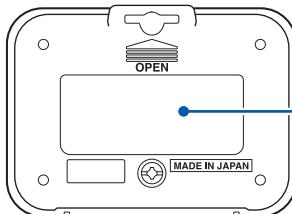


电池盖

(第21页)

操作键	通常按下(短按)	长按(2秒以上)
<b>1</b> 电源	Bluetooth® ON/OFF	电源 ON/OFF
<b>2</b> 显示	显示切换 YES (确认操作时)	—
<b>3</b> 测量	NO (确认操作时)	测量开始/停止

### 左侧面 (各机型通用)

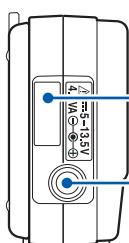


制造编号(序列号)标签  
出于产品保修等管理需要，请勿剥下。

AC 适配器连接端子



(第21页)

### 下侧面

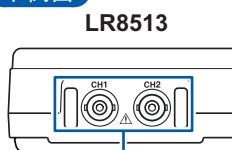

LR8513

连接端子


用于连接钳形传感器。



(第21页)

### 右侧面

LR8512, LR8514

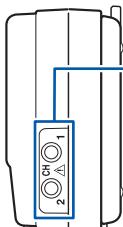


连接端子  
LR8512时，用于连接L1010  
连接线。

LR8514时，用于连接温湿度传  
感器。

(第21页)

### 下侧面

LR8515

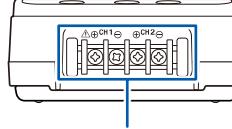

连接端子

用于连接热电偶或输入电缆。




(第21页)

## 2

# 测量前的准备

### 1 选择电源(AC适配器或电池)

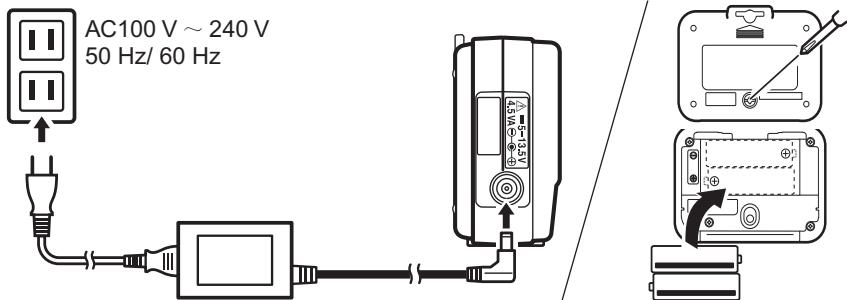



电源自动置为**ON**。



### 2 将测量用电缆连接到本仪器

**LR8512**

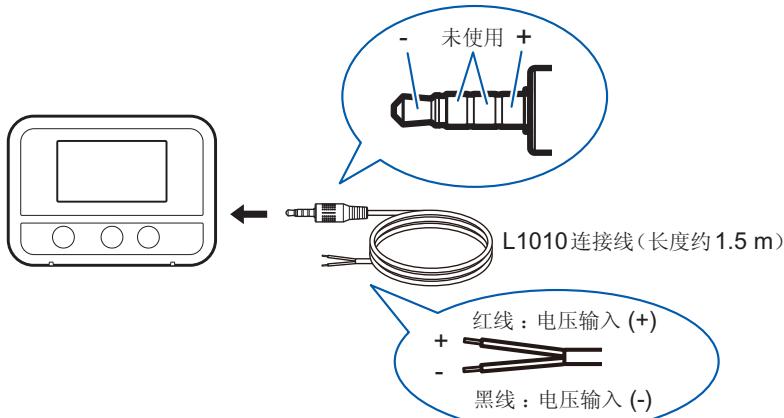

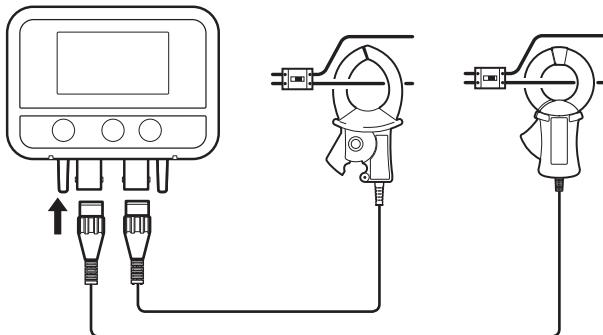

适用钳形传感器

机型名称	量程	最大输入电流	最大输入电压
<b>9669</b>	1000 A	1000 A	CAT III AC600 V
<b>9695-02<sup>*1</sup></b>	50 A	60 A	CAT III AC300 V
<b>CT6500</b>	500 A	600 A	CAT III AC600 V
<b>9657-10</b>	5 A	30 A	CAT III AC300 V
<b>9675</b>	5 A	10 A	
<b>CT9691-90</b>	100 A	100 A	CAT III AC/DC 600 V
<b>CT9692-90</b>	200 A	200 A	
<b>CT9693-90</b>	2000 A	2000 A	
<b>CT7631<sup>*2</sup></b>	100 A	100 A	
<b>CT7636<sup>*2</sup></b>	200 A	600 A	CAT IV AC/DC 600V
<b>CT7642<sup>*2</sup></b>	2000 A	2000 A	CAT IV AC/DC 600V
<b>CT7731<sup>*2</sup></b>	100 A	100 A	CAT IV AC/DC 600V
<b>CT7736<sup>*2</sup></b>	200 A	600 A	CAT IV AC/DC 600V
<b>CT7742<sup>*2</sup></b>	2000 A	2000 A	CAT IV AC/DC 600V
<b>CT9667-01</b>	5000 A	10000 A	CAT IV AC/DC 600V
<b>CT9667-02</b>	5000 A	10000 A	
<b>CT9667-03</b>	5000 A	10000 A	
<b>CT7044<sup>*2</sup></b>	5000 A	1000 A (600 A量程) 10000 A (6000 A量程)* <sup>3</sup>	CAT IV AC 600V CAT III AC 1000V
<b>CT7045<sup>*2</sup></b>	5000 A	1000 A (600 A量程) 10000 A (6000 A量程)* <sup>3</sup>	
<b>CT7046<sup>*2</sup></b>	5000 A	1000 A (600 A量程) 10000 A (6000 A量程)	


\*1: 要连接对应的钳形传感器时，需要9219连接电缆。

\*2: 要连接对应的钳形传感器时，需要CM7290或CM7291显示单元与L9095输出线。


\*3: 通过CM7290/CM7291控制量程变更

详情请参照钳形传感器附带的使用说明书。

**LR8514**

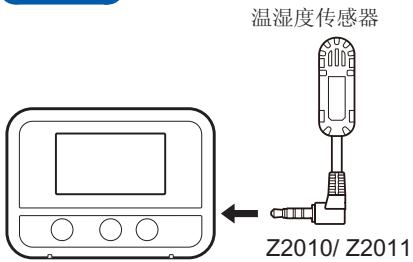

**LR8515**

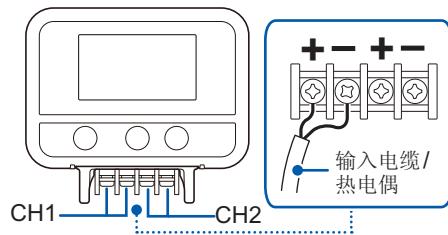

### 3 进行本仪器的设置

通过支持设备或 **Windows® PC/Android** 应用程序进行设置。

仅在本仪器上无法变更设置。



### 3


## 作为LR8410的单元的使用方法

### 3.1 利用LR8410进行实时测量



1 接通本仪器与LR8410的电源

2 通过LR8410的设置导航(单元登录指南)将本仪器登录为单元

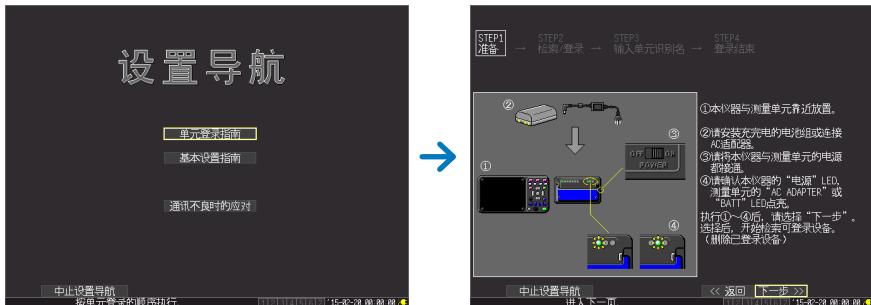


3 在设置导航(基本设置指南)中设置测量条件, 然后发送到本仪器

4 开始测量

详情请参照LR8410使用说明书。


## 3.2 利用Windows® PC 进行实时测量

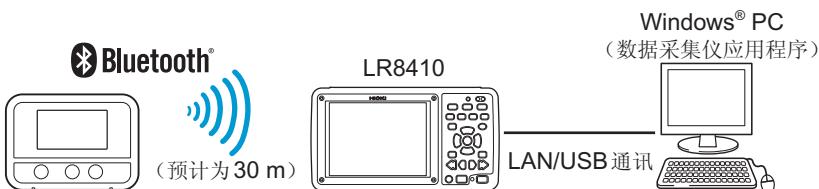

- 1 通过LR8410将本仪器登录为单元(第25页)
- 2 将数据采集仪应用程序安装到Windows® PC中



- 3 启动数据采集仪应用程序

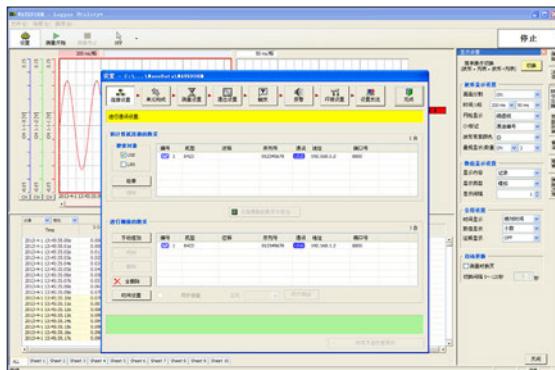

- 4 设置本仪器的测量条件
- 5 将设置条件发送到本仪器
- 6 开始和停止测量

详情请参照附带CD-R内的数据采集仪应用程序使用说明书。

## 4


# 使用 Windows® PC 回收数据

1 请参照“测量前的准备”放置本仪器(第21页)

2 将软件安装到 Windows® PC 中



3 在无线数据采集仪数据采集器中登录本仪器(最多 100 台)

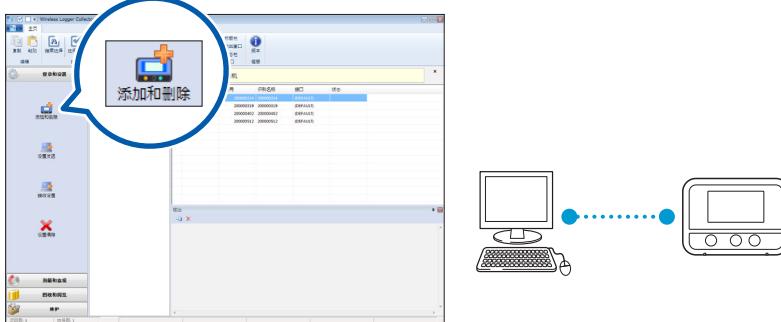


找不到数据采集仪时怎么办？

- 画面中的 标记熄灭时，按下电源键，将 Bluetooth® 功能设为 ON。
- 画面中的 标记熄灭时，不能进行无线连接。请缩短 PC 与本仪器之间的距离或清除障碍物，然后再次进行搜索。

4 在无线数据采集仪数据采集器中设置测量条件



(4)

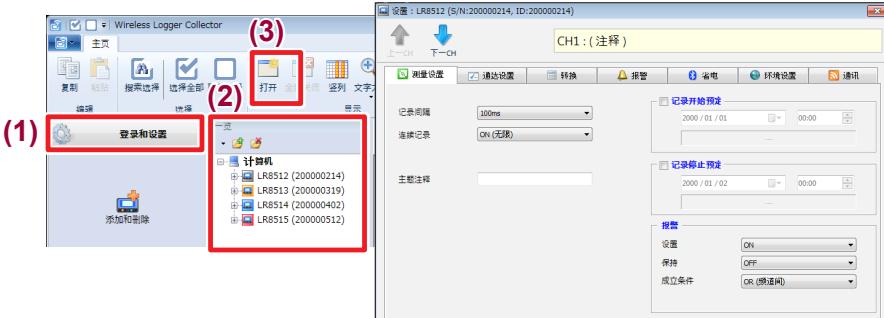

## 5 将测量条件发送到本仪器



## 6 开始测量

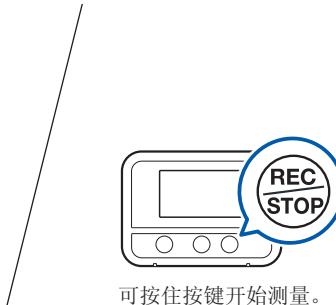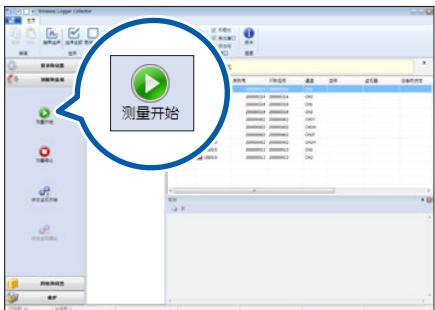

可按住按键开始测量。

## 7 利用无线数据采集仪数据采集器回收数据 测量期间以及测量停止后均可进行回收。



## 8 利用 Windows® PC 分析数据

1. 利用数据采集仪应用程序进行显示 : 显示图形并进行分析。


2. 以 CSV 文件格式进行输出 : 利用 Microsoft® Excel® 等表格计算软件进行图形显示。

# 5


# 使用Android™ 终端回收数据

1 请参照“测量前的准备”放置本仪器(第21页)


2 将无线数据采集仪数据采集器安装到Android终端中

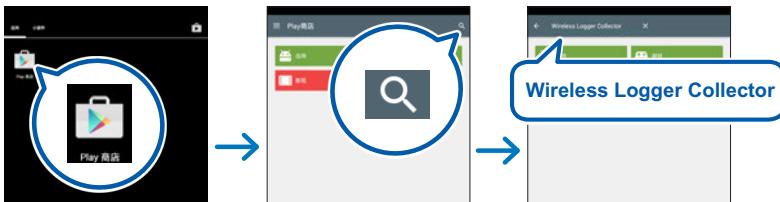


3 在无线数据采集仪数据采集器中登录本仪器(最多 100 台)

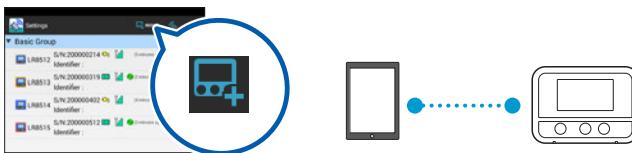


4 在无线数据采集仪数据采集器中设置测量条件之后，发送到本仪器

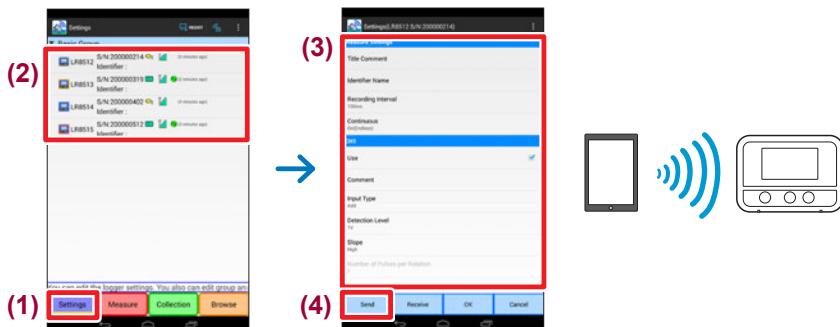


5 开始测量

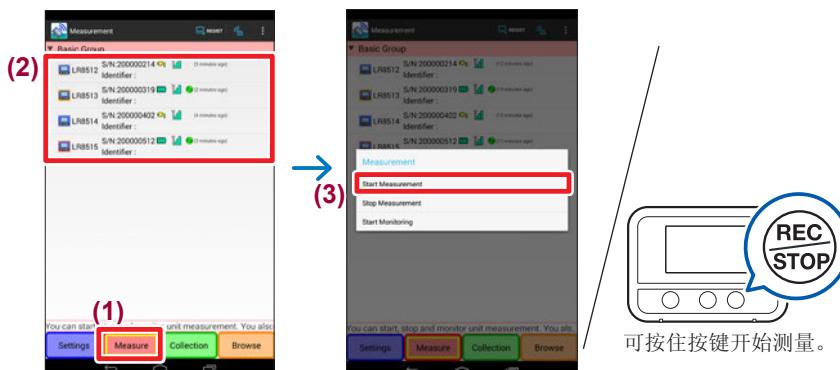

## 6 利用无线数据采集仪数据采集器回收测量数据

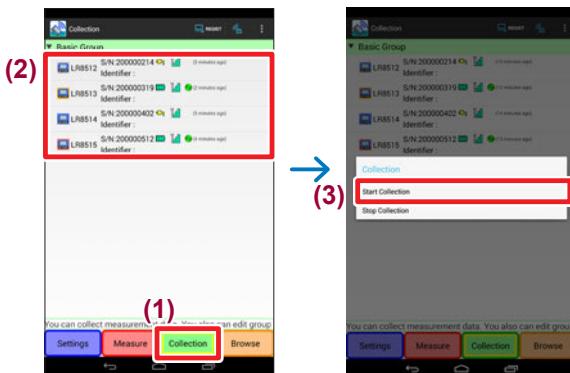

## 7 将测量数据导出到文件中

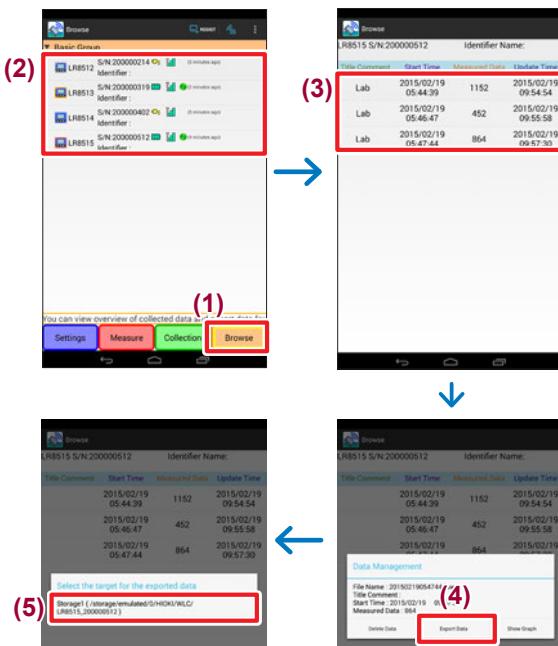

## 8 要将导出的文件复制到 Windows® PC 中



## 9 利用 Windows® PC 分析数据

## 6.1 有问题时

认为有故障时,请确认电池的消耗和连接线的断线状态后,垂询购买店(代理店)或最近的 HIOKI 营业所。

### 送去修理前

动作异常时,请确认以下项目。

症状	可能原因	处理方法和参阅内容
画面上没有任何显示	<ul style="list-style-type: none"> <li>电源为 OFF</li> <li>AC 适配器未正确连接</li> <li>电池未正确安装</li> <li>电池电量耗尽</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>请按住电源键,将电源设为 ON。</li> <li>请确认 AC 适配器是否正确连接。</li> <li>请确认电池是否正确安装。</li> <li>请务必使用新的 5 号碱性电池(LR6)。</li> </ul> <p>症状未得到改善时,需要对本仪器进行修理与检查。 请与销售店(代理店)或最近的 HIOKI 营业所联系。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>即使搜索无线数据采集仪也找不到</li> <li>无法连接到无线数据采集仪</li> </ul>	<p>是否利用 LR8410 进行实时测量?</p> <p>Bluetooth® 组件的电源为 OFF (  处于熄灭或闪烁状态)</p> <p>已处于通过其它终端 (LR8410、PC、Android 终端) 连接的状态 (  处于点亮状态) 时,不能进行搜索和连接。</p> <p>不保证与所有的 Bluetooth® 支持设备之间的通讯。</p>	<p>利用 LR8410 进行实时测量期间,不能用无线数据采集仪数据采集器回收数据。</p> <p>请按下本仪器的电源键,将 Bluetooth® 组件的电源设为 ON。</p> <p>请在切断已连接终端的通讯之后,再次进行搜索或连接。</p> <p>请利用其它终端进行尝试。</p>
无法与无线数据采集仪进行通讯并发生错误	<p>无线数据采集仪处于忙碌状态(正在进行测量或正在进行监视)时,不能进行设置的发送接收或维护。</p> <p>因安全性设置有效而发生认证错误。</p>	<p>请在停止测量或监视之后进行尝试。</p> <p>请输入正确的密码。</p>

## 6.2 错误显示

本仪器发生错误时，会进行如下显示。

错误显示	含义	处理方法和参阅内容
<b>Err.1</b>	调整数据错误 内部调整数据发生异常。	需要修理与检查。请与销售店(代理店)或距您最近的营业所联系。
<b>Err.2</b>	制造编号(序列号)错误 内存发生异常。	
<b>Err.3</b>	电脑操作错误 程序ROM发生异常。	
<b>Err.4</b>	<b>Bluetooth®</b> 组件错误 <b>Bluetooth®</b> 组件发生异常。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请拆下Z2003 AC适配器，然后再次连接。</li> </ul>
<b>Err.5</b>	硬件错误 硬件发生异常。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请拆下电池，然后装入新的5号碱性电池(LR6)。</li> <li>• 症状未得到改善时，需要进行修理与检查。请与销售店(代理店)或距您最近的营业所联系。</li> </ul>
<b>Err.140</b>	备份电池错误 时钟备份发生异常。	
<b>O.F. U.F.</b>	测量值超出测量范围或显示范围。	因测量值超出测量范围或显示范围而无法显示。请确认输入信号。
<b>BURN</b>	断线检测 检测到热电偶断线或温度传感器异常。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请确认热电偶的连接。另外，请确认热电偶是否断线。</li> <li>• 请将温湿度传感器插到底。</li> </ul>
<b>BATT LO</b>	电源异常 电源电压无法使本仪器正常动作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请拆下Z2003 AC适配器，然后再次连接。</li> <li>• 请拆下电池，然后装入新的5号碱性电池(LR6)。</li> </ul>
-----	未测量 由于未进行测量，因此无法显示测量值。	请开始测量。

# 保修证书

**HIOKI**

型号	序列号	保修期 自购买之日起一(1)年
----	-----	--------------------

本产品为出厂前已在我司通过严格检验程序检查过的合格产品。

如果在使用过程中发现问题,请与向您出售本产品的经销商联系,产品可根据本《保修证书》的相关规定获得免费维修。此保修自购买之日起一(1)年内有效。

如果无法确定购买日期,则此保修将视为自产品生产日期起一(1)年有效。

与经销商联系时请出示本《保修证书》。

另外,精度以注明的精度保证期限为准。

1. 如果保修期内产品符合《使用说明书》、本机注意标签（包括盖印标志）和其他警示信息的规定在正常使用情况下发生故障,可在原购买价格范围内获得免费维修。  
另外,因距产品生产日期的时间过长、零部件停产或不可预见情况发生等原因,我司可能会拒绝维修、校准等服务。
2. 如果出现以下情况,即使在保修期内的产品由我司判定,也将被视为非保修对象:
  - a. 使用本产品的测量结果,使被测物或由测量结果引起的二次或三次损坏
  - b. 采用不符合《使用说明书》规定的方式对产品进行不当处理或使用而引起的故障
  - c. 由未经我司认可的公司、组织或个人对产品进行维修、调整或改装而引起的故障或损坏
  - d. 产品零部件的损耗,包括《使用说明书》所述的损耗情况
  - e. 由于产品购买后的运输、摔落或其他处理所导致的故障或损坏
  - f. 产品外观发生变化（外壳划痕等）
  - g. 由于火灾、风暴或洪水破坏、地震、雷击、电源异常（电压、频率等）、战争或暴动、辐射污染或其他不可抗力导致的故障或损坏
  - h. 产品连接网络而造成的损坏
  - i. 无法出示《保修证书》
  - j. 用于特殊的嵌入式应用（航天设备、航空设备、核能设备、生命攸关的医疗设备或车辆控制设备等）但未能提前通知我司。
  - k. 不属于我司责任范围的其他故障

## \* 要求

- 《保修证书》不补发,请注意妥善保管。
- 请在表格中填写型号、序列号和购买日期。

16-01 CN

**HIOKI E.E. CORPORATION**

81 Koizumi, Ueda, Nagano 386-1192, Japan

TEL: +81-268-28-0555

FAX: +81-268-28-0559

- 使用说明书可从本公司网页上下载。  
<http://www.hioki.cn/>
- 在手册编写中所有合理的建议都会被采纳。  
如果您发现哪里不清楚或有错误,请联系您的供应商或日置(上海)商贸有限公司。
- 本手册内容涉及著作权保护,禁止非法转载、复制及更改。



## 总部

邮编: 386-1192 日本长野县上田市小泉81

电话: +81-268-28-0562 传真: +81-268-28-0568

电子邮件: os-com@hioki.co.jp

## 日置(上海)商贸有限公司

邮编: 200001 上海市黄浦区西藏中路268号 来福士广场4705室

电话: 021-63910090/63910092 传真: 021-63910360

电子邮件: info@hioki.com.cn

北京分公司(电子邮件: info-bj@hioki.com.cn)

广州分公司(电子邮件: info-gz@hioki.com.cn)

深圳分公司(电子邮件: info-sz@hioki.com.cn)

**<http://www.hioki.cn/>**

联系方式可能会有变动, 最新的联系方式请参考本公司网页。

1601CN